


---

# 인천광역시 품질검수 결과서

## 01. 전기 분야

연번	우수사례	사진 번호	비고
1	옥상 난간 상부 코너부위에 수평도체 대각선 돌출설치 -낙뢰로부터 건물 보호 효과적임	1	
2		2	
3		3	
4		4	

## 우수 시공 사진

사진1( 옥상 건물 코너부위 수평도체 대각선 설치 )	사진2( 내용작성 )
	
사진1( 내용작성 )	사진2( 내용작성 )

## 01. 전기 분야

연번	지적사항	사진 번호	비고
1	전기실 수전반 특고압 케이블 각 상 표시 미비	1	
2	전기실 수,배전반 하부 틈새로 소동물 침입 방지 미비	2	
3	CABLE TRAY 연결부위 접지 본딩 미비	3	
4	각 동 TPS실 MAIN 분전반 통신 케이블 트레이 카바 미설치	4	

## 현장 지적 사진

사진1 ( 특고압 케이블 각 상표시 미비 )

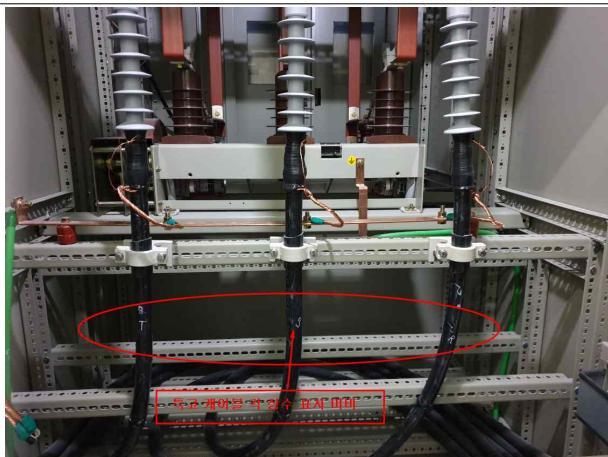


사진2 ( 수,배전반 하부 틈새로 소동물 침입 방지 미비 )

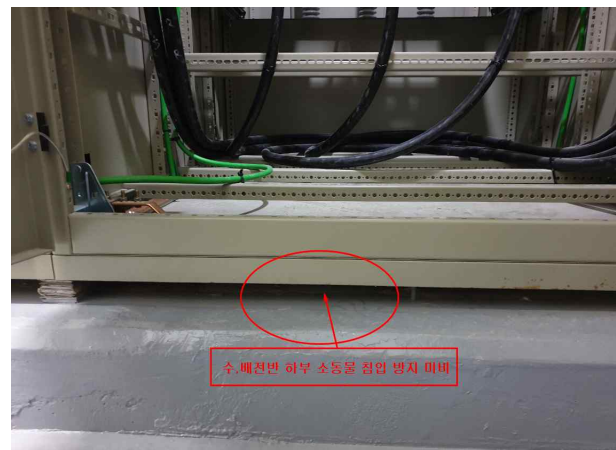


사진3 ( 케이블 트레이 연결부위 접지선 없음 )



사진4 ( TPS실 케이블 트레이 카바 없음 )



## 01. 전기 분야

연번	지적사항	사진 번호	비고
6	옥상 안테나 보호용 피뢰침 없음-옥탑 돌침피뢰침 범위 벗어남	6	
7	천정 BOX COVER 미설치-사용치 않는 경우 전부 COVER설치	7	
8	어린이 놀이터 CCTV CAMERA 부족-대각선 설치 미비	8	
9	104동 경사램프구간 조명 및 CCTV CAMERA 부족-동절기 빙설 시 확인 안되어 노약자 낙상시 신속조치 어려움	9	

## 현장 지적 사진

사진6 ( 안테나 보호용 피뢰침 없음 )



사진7 ( 천정 BOX COVER 미 설치)



사진8 ( 어린이 놀이터 CCTV CAMERA 대각선 미설치-1대만 설치 됨 )



사진9 (옥외 경사 램프구간에 외등 및 CCTV CAMERA 부족)





## 01. 전기 분야

연번	지적사항	사진 번호	비고
10	104동 옥외 램프구간옆 난간대 낮고 외부 낙차커서 노약자 낙하 우려	10	
11	102동 옥외 램프구간에 CCTV CAMERA 부족-동절기 빙설시 확인 안되어 노약자 낙상시 신속조치 어려움	11	
12	102동 출입구 상부 PULL BOX 고정 미비	12	
13	MDF실 분전반 문 접지 연결 미비	13	

## 현장 지적 사진

사진10 (옥외 경사 난간대 낮고 외부 낙차  
커서 노약자 낙하 우려 )사진11 ( 옥외 경사구간에 동절기 빙설시  
카메라 1대로 신속조치 이행 어려움 )사진12 (102동 출입구 상부 PULL BOX 고정  
미비 )

사진13 (MDF실 분전반 문 접지 연결 미비 )



## 01. 전기 분야

연번	지적사항	사진 번호	비고
14	MDF실 RACK 접지 연결 미비	14	
15	장애인 화장실 비상벨 설치 미비	15	
16		16	
17		17	

## 현장 지적 사진

사진14 ( MDF RACK 접지 연결 미비 )

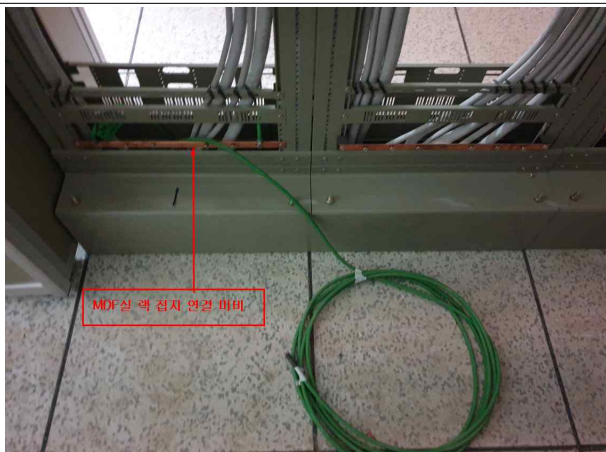


사진15 ( 장애인화장실 비상벨 설치 미비 )



사진16 ( )

사진17 ( )